

Местная православная религиозная организация «Сестричество
во имя благоверного царевича Димитрия» Московской Епархии Русской Православной церкви
Юридический адрес: 119049, Москва, Ленинский проспект, дом 8, корп. 12

Отчет об исполнении предписания по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки
МЧС ВАО (Предписание №26/1/1 от 16.02.2021 г.)

№ п/п	Наименование выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Результат и срок исполнения
1	2	4	7
1.	На объекта защиты для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений (имеются лифтовые холлы , отсутствует подпор воздуха, отсутствует связь с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство, не соблюдается предел огнестойкости дверей лифта) (Рабочий проект №09/4/2011ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)	Установка приточной противодымной вентиляции (подпор воздуха) в лифтовых холлах. Установка телефонной связи лифтовых холлов 1,2 и 3 этажей с помещением дежурного персонала.	Разработка документации «Моспроект» Выполнено
2.	На объекте защиты ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, менее 1,35м (фактическая варьируется от 1м до 1.11м.). (Рабочий проект №09/4/2011ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).	Заказать новый расчет пожарных рисков, который нивелирует нарушение	Будет заказан после проведения строительных работ на объекте по городской программе
3.	На объекте защиты ширина лестничных площадок менее требуемой ширины марша (большая часть площадок). (Рабочий проект №09/4/2011ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).	Заказать новый расчет пожарных рисков.	Будет заказан после проведения строительных работ на объекте по городской программе

№ п/п	Наименование выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Результат и срок исполнения
4.	На объекте защиты настенные звуковые оповещатели расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (все оповещатели)	Переустановить настенные звуковые оповещатели в помещениях богадельни.	Выполнено
5.	На объекте защиты в пороге дверного проёма допускается перепад высот пола более 50 мм. В местах перепада высот не предусмотрены пандусы с уклоном не более 1:6 (имеется одна ступень высотой 70 мм. Перед входом в техническое помещение на 3-м этаже).	Устройство ступеньки в проёме дверного проёма алтарной комнаты менее 50 мм. и сооружение уклона не более 1:6	Выполнено
6.	На объекте защиты допускается размещение оборудования, в результате которого уменьшается зона действия систем противопожарной защиты, а именно автоматических установок пожаротушения (в части комнат размещены подъёмные механизмы для МГН в 80 мм. под спринклерами)	Произвести перенос спринклеров от направляющих подъемных устройств.	В МЧС направлено письмо обслуживающей организации о соответствии расположения спринклеров действующим требованиям.
7.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил очистку воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Заключить договор с организацией на очистку воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением акта, сделать запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	Выполнено
8.	На объекте защиты двери шахты лифта в безопасных зонах лифтовых холлов имеют предел огнестойкости менее EI 60 (фактическая EI 30). (Рабочий проект №09/4/2011ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).	Замена существующего лифта на лифт для транспортирования пожарных подразделений	В процессе работы
9.	На объекте защиты помещение насосной станции не оборудовано телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство.	Установка телефонной связи в помещении насосной станции с помещением дежурного персонала.	Выполнено
10.	На объекте защиты в перегородках 1-го типа выполняющих функцию противопожарных преград (EI 45) (стена, разделяющая лестничную клетку и вестибюль) отсутствует заполнение проёма 2-го типа для заполнения проёмов в противопожарных преградах.	В проёме между лестничным маршем и холлом установить стену 2-го типа, в комнате дежурных снести часть перегородки холла и дверь.	Выполнено

№ п/п	Наименование выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Результат и срок исполнения
11.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на каждом насосном пожарном агрегате таблички с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.	Установка на пожарных насосах табличек с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.	Выполнено
12.	На объекте защиты при изменении законного владельца объекта защиты отсутствует декларация пожарной безопасности с уточненными сведениями.	Написать новую декларацию	Будет оформлена после проведения строительных работ на объекте по городской программе
13.	На объекте защиты класса Ф1.1 высотой более 10 метров, не предусмотрены лифты для транспортирования пожарных подразделений.	Замена существующего лифта на лифт для транспортирования пожарных подразделений	Разработка документации «Моспроект»
14.	На объекте защиты не предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений».	Установка приточной противодымной вентиляции в шахту.	Разработка документации «Моспроект»
15.	В Расчете пожарного риска выявлено четыре несоответствия	Заказать новый расчет пожарных рисков	Будет заказан после проведения строительных работ на объекте по городской программе